

02R96V2 ファームウェア

主なアップデート内容

V2.40-2 for Mac

新機能

- macOS 10.14 に対応しました。

修正した不具合

- スロットに MY8-AE96(S)を装着して使用する場合、あるチャンネルの入力信号がアンロックや同期エラーになると、別のチャンネルの入力信号にノイズがのる不具合を修正しました。

V2.30 for Win/Mac

新機能

- MY16-CII カードに対応しました。ただし、以下の制約があります。
 - カードの ID が MY16-C と同じであるため、LCD ディスプレイの表示は「MY16-C」となります。
 - MY16-C と同様、コンソールは CobraNet のシリアル通信には対応していません。

修正した不具合

- V2.23 および V2.24 で AudioService 社製 MY16MADI64 カードをスロットに挿入した場合、MY8-AE と誤認識してしまう不具合がありましたが、修正しました (Mode スイッチが 56ch/64ch のときは MY16-AT、DFS のときは MY8-AE96 と認識します)。

V2.23 for Win/Mac

修正した不具合

- 一部の MY カードをスロットに装置すると、ごくまれに MY カードの種類を誤認識してしまう不具合がありました。この不具合により、消費電流が許容量を越えたとエラーメッセージが表示されてコンソールを起動できない場合もありました。本バージョンでは MY カードの判別方法を変更して、この不具合を修正しました。

V2.22 for Win/Mac

修正した不具合

- RECALL SAFE に関する不具合の修正。カレントシーンとグループアサインが異なったシーンメモリーをリコールした場合に、RECALL SAFE がかかっているにもかかわらず、グループアサインが変更されてしまうという不具合がありました。本バージョンにて修正しました。

V2.21

新機能

- AE041(Surround Post Package)、AE051(Vintage Stomp Package)に対応して、エフェクトライブラリに以下のエフェクトを追加しました。
 - [No.62] Room ER
 - [No.63] Auto Doppler
 - [No.64] Field Rotation
 - [No.65] Max100
 - [No.66] Vintage Phaser
 - [No.67] Dual Phaser
- コントロールパネル EFFECTS/PLUGINS セクションの[INTERNAL EFFECTS]キーを押しながら、電源を起動することによって下記の Add-On Effect が 10 分間使用可能になります。10 分経過すると、インストールしていない Add-On Effect があった場合、"End of Add-On Effect Demo Mode (10 min. up)."とメッセージが表示され、該当エフェクトは操作不能になりミュートされます。[注意] この機能を使って作成したシーンデータを通常のモードで使用した場合、インストールされていないエフェクトはリコールされずにリコール前の状態になります。

- AE011 (Channel Strip Package)
- AE021 (Master Strip Package)
- AE031 (Reverb Package)
- AE041 (Surround Post Package)
- AE051 (Vintage Stomp Package)
- 各チャンネルの ON/OFF の状態に連動する GPI 出力を追加しました。xxx ON TALLY(xxx はチャンネル番号です。) また、同設定画面の操作に若干不具合がありましたので修正しました。

修正した不具合

- システムソフトウェア V2.20 では SLOT1 で MY16-AT カードを認識しないという不具合がありましたが、本バージョンにて修正しました。
- Studio Manager から Scene のプロテクトパラメーターの変更を受信したときに、本体に接続された他の MIDI 機器に対してプログラムチェンジメッセージが出力されるという不具合がありました。本バージョンにて修正しました。

V2.13

修正した不具合

- 電源投入時の Low Battery Error 表示をわかりやすくしました。